

RECYL COBRA

DO MYCIA WAŁKÓW RASTROWYCH CERAMICZNYCH

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zjawisko powolnego wypełniania / zatykania kałamarzyków farbowych wałków rastrowych pogarsza stopniowo ich jakość, a co za tym idzie - jakość nadruku. Skutecznym środkiem usuwającym zalegające w kałamarzykach pozostałości farb wodnych, alkoholowych, UV i lakierów jest RECYL COBRA.

Stosuje się w bardzo prosty sposób - bez używania dodatkowych narzędzi, urządzeń, itp.

1. Jeśli mycia dokonujemy w maszynie - należy odsunąć wałek gumowy, listwy / komory rakłowe i zabezpieczyć je folią.
Jeśli następuje ono poza maszyną - wyłożyć folią podłogę pod wałkiem.
2. Oczyszczyć wałek z kurzu, wytrzeć do sucha i sprawdzić kondycję powierzchni rastrowej - nie stosować na uszkodzone miejsca (**zabezpieczając je taśmą klejącą**).
3. Nałożyć na wałek rastrowy niewielkie ilości (najlepiej wzdłuż osi wałka) preparatu RECYL COBRA, bezzwłocznie rozprowadzając go dokładnie - dłonią w rękawicy gumowej - możliwie najcieńszą warstwą po powierzchni rastrowej wałka.
Nie dopuścić do ściekania preparatu na ścianki boczne i części czopowe wałka.
4. Odczekać 15 - 45 min. (w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni rastrowej), po czym zebrać preparat z wałka suchą szmatką flanelową / bawełnianą.
Zmyć następnie wałek szmatką silnie nawilżoną rozpuszczalnikiem (alkohol lub woda – w zależności od stosowanych farb). Jeśli mycie następuje poza maszyną, zmywać tylko wodą. Jednocześnie zaleca się w tym momencie czyszczenie specjalną szczotką - produkcji firmy Recyl (ruchem liniowym wzdłuż osi wałka).
Używać szczotki tylko na mokrym wałku.
Powtórzyć zmywanie szmatką lekko nawilżoną rozpuszczalnikiem lub wodą (już bez stosowania szczotki), po czym wytrzeć wałek do sucha. Czyszczenie zakończone.

Częstotliwość mycia gruntownego - raz na 2-3 miesiące, lub w doraźnych przypadkach. Gwarantuje się dobrą kondycję siatki rastrowej, jeśli w międzyczasie systematycznie stosowany jest środek Recyl Clean - do usuwania świeżych pozostałości farb i pielęgnacji powierzchni rastrowych - wg instrukcji.

Nie stosować bezpośrednio po umyciu preparatem Recyl Clean

NEUTRALIZACJA ODPADÓW

1. Zebrać wszystkie odpady powstałe podczas mycia wałków - szmatki, folie, rękawice gumowe i włożyć do plastikowego kubła.
2. Zalać wodą i zasypać załączonym do zestawu RECYL COBRA proszkiem (węglan sodowy) w ilości proporcjonalnej do zużytego preparatu czyszczącego.
3. Odczekać ok. 1 godz. Neutralizacja zakończona.
Ciecz można wylać bezpośrednio do zlewu, ścieków, odpady stałe - do śmietnika.

UWAGA! Chronić skórę, śluzówkę i oczy przed bezpośrednim oddziaływaniem preparatu. Po przypadkowym zetknięciu natychmiast spłukać wodą. Przestrzegać zasad wg załączonej karty charakterystyki!

Dystrybutor: PU GRAW Marek Wielemborek